

به نام خدا

# راهنمای اسپارک پلاسما

## زینترینگ

# SPS

مدل Nanozint 10



## فهرست:

۳.....	مقدمه
۴.....	مبانی تئوری فیزیک شیمی دستگاه.....
۵.....	کاربردهای دستگاه .....
۶.....	عملکرد دستگاه بصورت اجمالی.....
۷.....	بخشهای مختلف دستگاه.....
۸.....	راه اندازی دستگاه .....

فرایند SPS یک روش آسان و مقرون به صرفه ایست که استفاده از آن نیازمند هیچگونه تجربه خاص و یا مهارت در زمینه زینترینگ نمی باشد. امکان استفاده از مواد گوناگون، در برگرفتن دامنه وسیعی از مواد و سرعت بالای فرایند امکان ساخت مواد و قطعاتی از فلزها، سرامیکها، پلیمرها و کامپوزیتها تا FGM های بسیار پیشرفته و نیمه رساناهای ترموالکتریکی را فراهم می کند.

ویژگی افزایش سریع دما بوسیله خود گرمایی این امکان را می دهد که فرایند فشرده سازی و ساخت قطعه بدون از دست دادن ویژگی های اصلی ماده اتفاق بیفتد، که در زینترینگ همرفتی به سختی امکان پذیر می باشد.

سیستم SPS مزیت های بسیاری نسبت به سیستم های همرفتی مانند زینترینگ توسط پرس داغ یا پرس همگن داغ (HIP) یا کوره های خلاء دارد که از آن جمله می توان از راحتی در استفاده، کنترل دقیق میزان انرژی زینترینگ، قابلیت تولید مجدد مواد، سرعت بالای زینترینگ، ایمنی و قابلیت اطمینان را نام برد. همچنین مصرف انرژی در این روش نسبت به روش پرس داغ همرفتی ۲۰-۳۰٪ کاهش پیدا می کند.

SPS در زمینه ترکیب محدوده وسیعی از مواد سرامیکی، فلز - سرامیک و فلزی و همچنین در زینترینگ موادی چون آمورف ها و مواد سازنده قطعات الکترونیکی که به آسانی در دماهای بالا تنزل خواص پیدا می کنند به نتایج مطلوبی دست یافته است. فلزات بسیار فعال مثل تیتانیوم و آلومینیم، FRC (fiber reinforced ceramics) های مختلف مانند زیرکونیا و آلومینا که شامل الیاف و whisker ها هستند سوپر هادی ها و FRM (fiber reinforced materials) های فلزی، مواد مغناطیسی، آلیاژ های سخت و دیگر مواد پیشرفته نیز فرایندهای موفقیت آمیزی را در SPS سپری کرده اند.

SPS با تجربه سنتز FGM (Functionally graded materials) ها، مواد شبه فلزی و اتصال ذوبی مواد غیر مشابه مانند فلز و شیشه به شهرت بسیار خوبی دست یافته است. SPS همچنین در زمینه پیمانه بندی بیسموت تلوراید (BiTe) برای ماژول پلتیر و تراشه های نیمه هادی ترموالکتریکی سبک و همچون سیلیکون-ژرمانیم (SiGe)، آهن - سیلیکون (FeSi) و منگنز - سیلیکون (MnSi) موفق بوده است.

SPS همچنین در زینترینگ ویکپارچه سازی سریع AISi پودر های آلومینیومی که به خاطر میکرو استراکچر نرمشان در سطح نانومتریکی سخت زینتر می شوند نیز موفق بوده است. با SPS فشرده سازی اینگونه مواد و رسیدن به چگالی تقریباً 100% از فاز پودری و در عین حال حفظ استراکچر نانومتریکی در چند دقیقه امکان

پذیر است و موقعی که پس این فرم دهی اولیه به سرعت فورج شود خاصیت سوپر پلاستیسیته آن ۱۰۰ بار سریع تر از سرعت هایی است که قبلا به دست آمده و بنابراین این روش برای تولید حجم هایی با اجزای سه -بعدي مناسب می باشد.

SPS همچنین در کامپوزیتهای ماتریسی فلزی (MMC) Metal Matrix Composites و مواد نانو کریستالی که زینترینگ آنها در روشهای همرفتی سخت است ، بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

تکنولوژی SPS به دلیل موثر بودن در بسیاری از نوآوری ها در زمینه توسعه مواد جدید و همچنین عاملیت در پیشرفت های عمده در زمینه عمل آوری مواد توجه زیادی را به خود جلب کرده است.

### مبانی تئوری فیزیک شیمی دستگاه

SPS یک فرایند جدید برای ساخت و عمل آوری مواد است که زینتر کردن و ذوب های اتصالی را در دمای پایین و زمان کوتاه به وسیله پرکردن فواصل بین ذرات پودرها با انرژی الکتریکی و ایجاد پلاسمای جرقه ای با دمای بالا به طور لحظه ای امکان پذیر می سازد.


این روش به عنوان یک روش زینترینگ سریع ، با استفاده از عملیات خود گرمایی از درون پودرها مشابه به ترکیب خود پخش شونده با دمای بالا (SHS) و زینترینگ میکروویو عمل می کند .

فرایند SPS بر پایه پدیده تخلیه جرقه الکتریکی انجام می پذیرد. انرژی بالا و ولتاژ پایین جریان پالسی جرقه ای به صورت لحظه ای یک دمای بالای متمرکز تا ده هزار درجه سانتیگراد بین ذرات ایجاد می کند که منجر به یک گرمایش بهینه و نفوذ الکترولیتی می گردد. محدوده دمای زینترینگ SPS از کمترین تا بیشترین ۲۰۰۰ درجه سانتیگراد است که ۲۰۰ تا ۵۰۰ درجه سانتیگراد کمتر از زینترینگ همرفتی است.

تبخیر، ذوب و زینترینگ در یک پرپود کوتاه ۵ تا ۱۰ دقیقه ای کامل می شود که شامل بالا رفتن دما و تحت فشار قرار گرفتن می باشد.

فرایند SPS که انرژی زیاد پالس ها را در نقطه اتصال دانه ها متمرکز می کند یک پیشرفت در زینترینگ نسبت به پرس داغ همرفتی و HIP محسوب می شود.

حال نگاهی داریم به مکانیزم شکل گیری نخعی (neck formation) در فرایند SPS. همانطور که توضیح داده شد هنگامیکه تخيله جرقه ایی بین فواصل موجود میان ذرات مواد در فرایند SPS رخ می دهد در آن محل یک دمای بالا تا ده هزار درجه سانتیگراد به طور لحظه ای ایجاد می شود که باعث تبخیر و جوش خوردن سطح ذرات پودر در فرایند SPS می شود شکل های به هم فشرده یا neck ها به شکل اطراف ناحیه اتصال ذرات در می آیند این neck ها بتدریج پیشرفت میکنند و در طول زینترینگ به حالت پلاستیکی تغییر شکل پیدا می نمایند. در نتیجه ما یک قطعه زینتر شده با چگالی بالای ۹۹٪ خواهیم داشت. از آنجاییکه فقط دمای سطح ذرات بوسیله خود گرمایی به سرعت بالا می رود رشد دانه های پودر کنترل می شود. از اینرو در این روش به یک فشرده سازی و زینترینگ صحیح در زمان کوتاهتری دست یافته ایم. به طور همزمان در این روش امکان تولید یک حجم از ذرات با ساختار آمورفی و نانو کریستالی بدون تغییر در خواص خواهیم داشت.

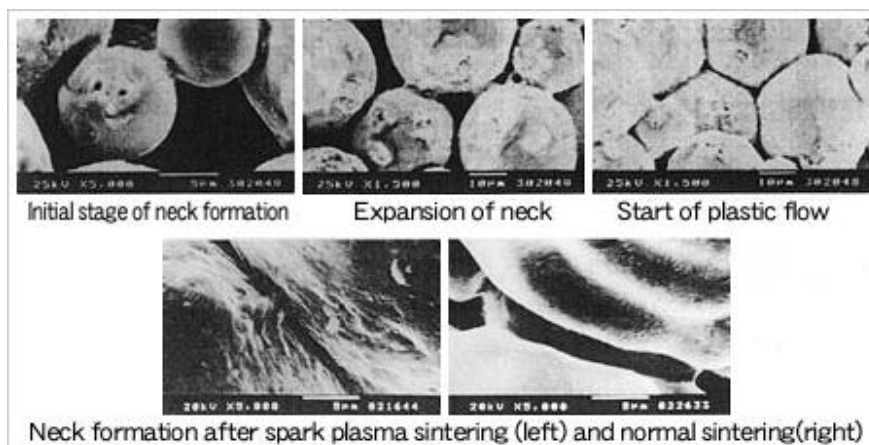

### کاربردهای دستگاه :

SPS به پیشرفت های زیادی در زمینه ترکیب و پردازش مواد پیشرفته جدید به ویژه در چهار حوزه زیر دست یافته است:

۱. تکنولوژی زینترینگ با سرعت بالا و کنترل رشد دانه و زینترینگ گرادیان دما (temperature gradient sintering)

۲. تکنولوژی اتصال جهت اتصال موادی از رده های مشابه و غیر مشابه و اتصال جامد به جامد.

۳. تکنولوژی عملیات سطحی جهت بهبود بخشی یا سخت کاری سطوحی که با لایه هایی توسط پلاسما اسپری پوشش داده شده اند.


۴. تکنولوژی ترکیب و ساخت جهت یکپارچه سازی پلیمرها، رشد کریستالهای تک، ساخت مواد اوتکتیک و دیگر پردازش ها .

SPS همچنین مزایایی در زمینه تکنولوژی تولید برای کاربردهای بیشماری علاوه بر ترکیب مواد ارائه می نماید.

### عملکرد دستگاه بصورت اجمالی:

در این دستگاه مخلوط پودر در یک قالب گرافیتی قرار داده میشود و طی یک سیکل زینتر تحت فشار قرار می گیرد با توجه به آنکه کل فرایند در خلاء انجام میگردد ، امکان ترکیب مواد با گازهای فعال در هوا وجود نداشته و خلوص قطعه بسیار بالا می رود. گرمایش از طریق جریان بالای پالسی که از قالب عبور می کند تامین می شود

با توجه به وجود منبع تغذیه توان دستگاه دارای نرخ حرارت دهی بالایی می باشد. در ایت سیستم . کلیه پارامترهای دستگاه از قبیل مقدار فشار هیدرولیک ، دما ، زمان ، ابعاد قالب و مقدار چگالی در سیستم کنترل دستگاه قابل تنظیم و اندازه گیری می باشد و کل فرایند می تواند به صورت خودکار انجام پشود.

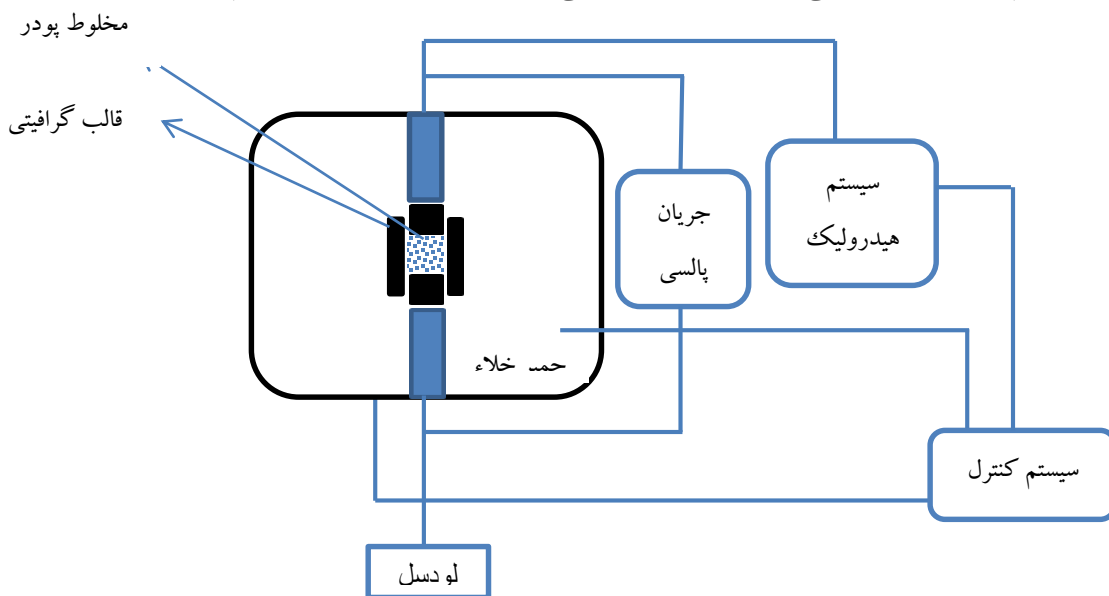

## بخشهای مختلف دستگاه:

دستگاه از قسمت های مختلف زیر تشکیل شده است :

۱. سیستم خلاء سازی و ورود گاز
۲. سیستم هیدرولیک
۳. سیستم جریان بالای پالسی
۴. سیستم گرمایش القایی
۵. سیستم خنک سازی
۶. سیستم کنترل ، فرمان و مانیتورینگ

## راه اندازی دستگاه :

جهت راه اندازی دستگاه باید موارد زیر به ترتیب انجام پذیرد:

۱. سیم ورودی دستگاه به برق سه فاز ۳۸۰ ولت و نول متصل گردد. آمپر ۱۲۰ برای رسیدن به حداکثر توان دستگاه مورد نیاز می باشد. برق دستگاه با توجه به اهمیت ترتیب فازها حتماً باید توسط شرکت سازنده نصب گردد.

۲. ارت دستگاه به ارت استاندارد در محل نصب دستگاه متصل شود.

۳. ورودی و خروجی کلکتور آب توسط شیلنگ به برج خنک کن و پمپ متصل شود.

۴. آب شهر به وروی برج خنک کن متصل شود.

پس از انجام موارد فوق دستگاه آماده روشن شدن می باشد .

## روشن کردن دستگاه :

جهت روشن کردن دستگاه ابتدا کلید اتوماتیک اصلی داخل کابین کنترل و سپس کلید اتوماتیک روی منبع تغذیه را روی ON بگذاریم سپس باید بازبینی کنیم تا تمام فیوز های اتوماتیک بر روی ON باشند (این فیوز ها همگی در کابین کنترل می باشند). در مرحله بعد کلید پمپ آب روشن گردد تا آب در کلکتورها و مسیرها به جریان در آید.

با روشن شدن کلید اصلی دستگاه صفحه نمایشگر لمسی روشن می گردد.





چنانچه پمپ آب به هر دلیلی روشن نگردد یا نقصی در سیستم گردش آب وجود داشته باشد در صفحه نخست نمایشگر با این پیغام ظاهر می گردد.



با مشاهده پیغام فوق ابتدا موارد زیر را بازبینی شود.

۱. پمپ آب
۲. سطح آب در برج خنک کن
۳. فشار سنج آب


با ناپدید شدن پیغام این اطمینان حاصل می گردد که سیستم گردش آب صحیح عمل مینماید.

جهت ورود به بخش های بعدی نمایشگر کلید قرمز رنگ پایین صفحه را لمس نمایید.




کلید ورود به  
بخش های بعدی

با لمس کلید ورود وارد پنجره Main power میشویم در این قسمت با لمس کلید سبز سیستمهای قدرت امکان روشن شدن پیدا مینمایند در ضمن با با لمس این کلید امکان رفتن به مرحله بعد و با زدن کلید Next امکان پذیر می گردد.

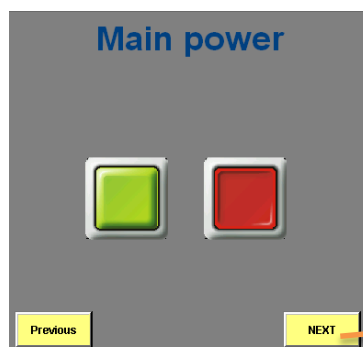

کلید ورود به  
بخش های بعدی

در صفحه بعد روش زینتر انتخاب میگردد .

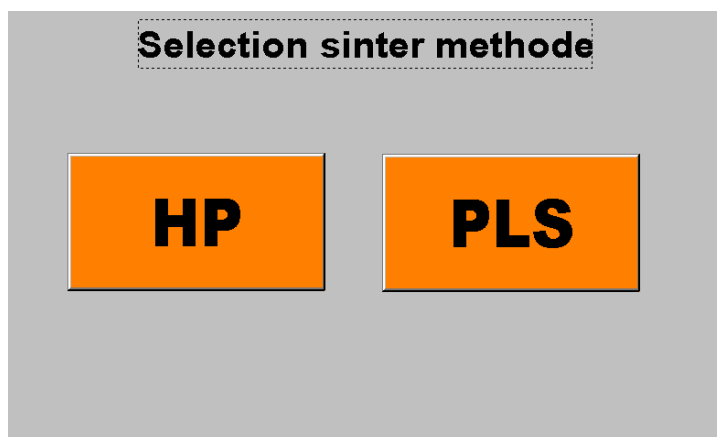

روش زینتر تحت فشار




روش زینتر بدون فشار

با لمس هر کدام از کلید های فوق میتوان روش زینتر مورد نظر را انتخاب نمود


ابتدا روش زینتر تحت فشار بررسی می گردد.

با لمس کلید HP وارد مرحله بعد می شویم.

در این صفحه تنظیمات مربوط به قالب انجام می شود.

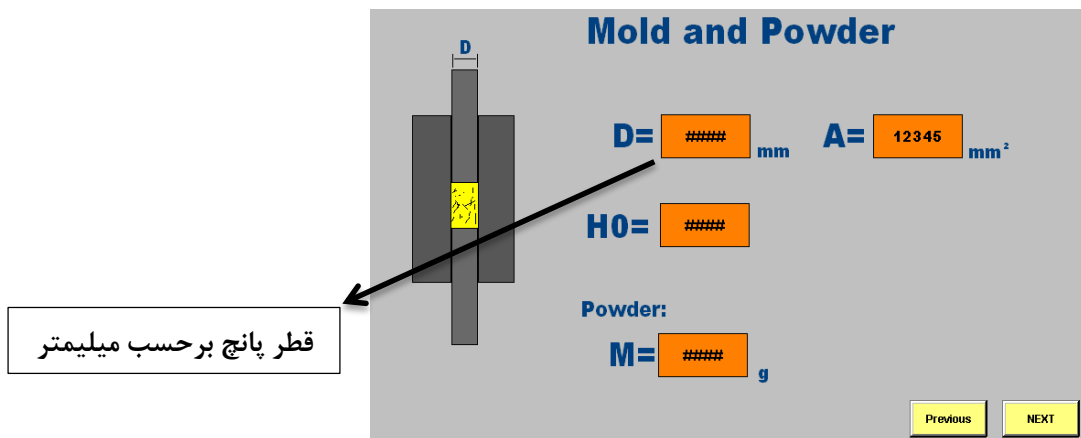

با لمس مقدار D قطر پانچ به میلیمتر وارد شود.

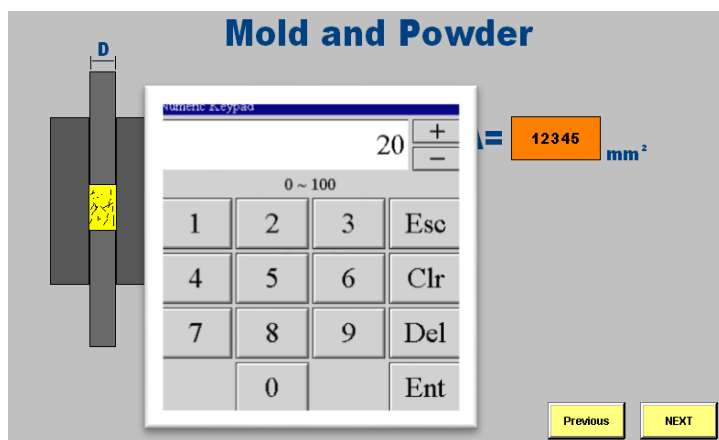

با وارد کردن مقدار قطر پانچ سطح مقطع A به صورت اتوماتیک محاسبه می گردد. از این مقدار مساحت مقطع پانچ دستگاه جهت محاسبه میزان فشار وارد بر پانچ استفاده می نماید.


پس از این تنظیمات دکمه Next لمس گردد تا وارد صفحه بعد شوید.

در این صفحه تنظیمات مربوط به فک متحرک و حرکت آن به بالا و پایین و همچنین حرکت ترموکوپل به داخل و بیرون قالب می باشد.

در این صفحه ابتدا با لمس دکمه سبز Power hydraulic سیستم هیدرولیک روشن می شود. با روشن شدن سیستم هیدرولیک دکمه آبی رنگ در بالای صفحه (Set force and speed) ظاهر می گردد.

با قراردادن قالب بر روی فک ثابت پایین و با تنظیم مقدار نیرو و سرعت و لمس دکمه های UP و Down قالب را میان فک بالا و پایین و تحت فشار قرار میدهیم.

نشانگر مشکی رنگ پایین صفحه مقدار نیرو بر روی فک پایین که متصل به لودسل می باشد بر حسب کیلوگرم می باشد. با تحت فشار قرار گرفتن قالب بین دو فک با دکمه های TC in و TC out ترموکوپل را به بدنه قالب می چسبانیم .

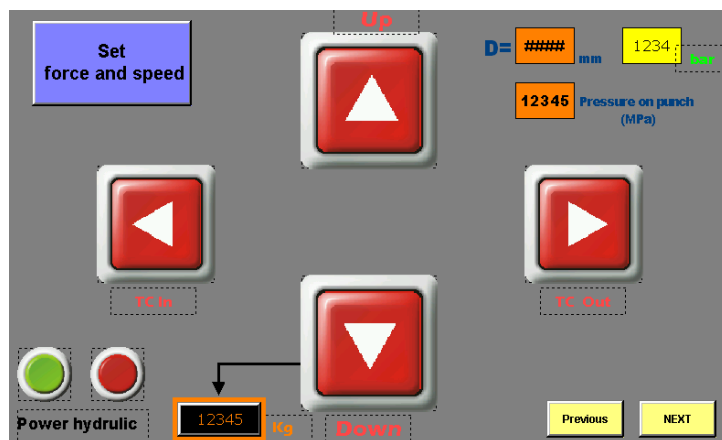


با تنظیم نیرو و مقدار فشار و فشار دکمه Next به صفحه بعد می رویم.


در این صفحه روش زینتر تحت فشار انتخاب میگردد.

در این دستگاه سه روش فشردن تحت فشار وجود دارد که عبارتند از:


۱. روش اسپارک پلاسما زینترینگ (SPS)
۲. روش گرمایش سریع القایی (HFIHS)
۳. روش ترکیبی اسپارک پلاسما و القایی (SPS+HFIHS)

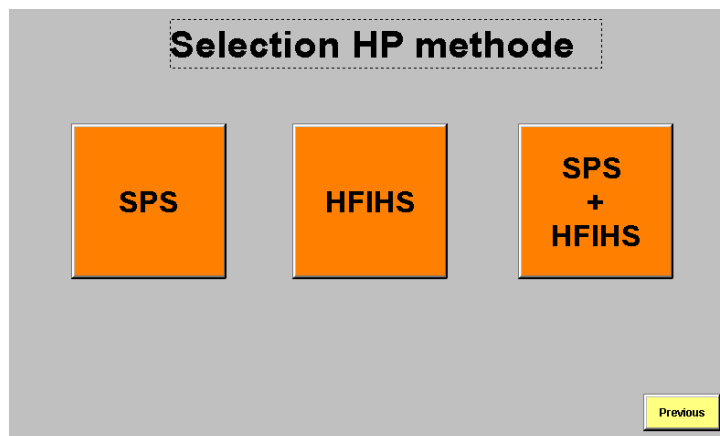

با لمس دکمه SPS وارد صفحه بعد می شویم. در این صفحه مطابق شماره ابتدا دکمه coil out و سپس دکمه Close door لمس می گردد. بدین ترتیب کویل القایی از سیستم خارج شده و درب پشت بسته می شود. با بسته شدن درب پشت دستگاه آماده بهره برداری به روش SPS می باشد. در دین حالت با لمس دکمه Next وارد مرحله بعد می شویم.

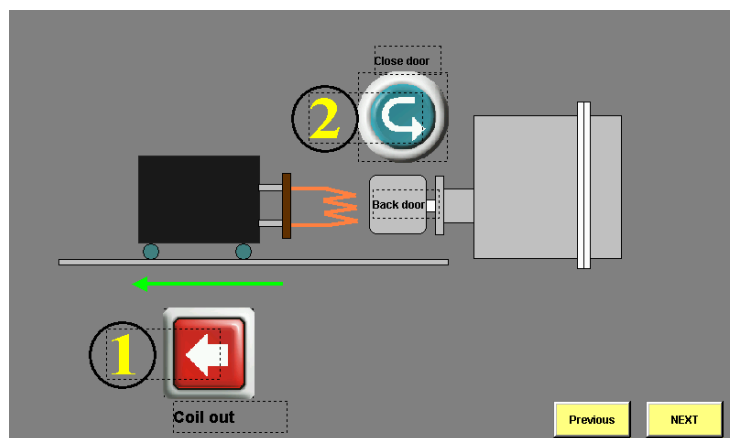

در این مرحله خلاء سازی، ونت و فلوی انواع گاز انجام می شود. در این مرحله ابتدا درب چمبر بسته شده و بست های نارنجی محکم می شوند. با بسته شدن درب و فعال شدن سنسور درب امکان لمس دکمه پمپ خلاء به وجود می آید.

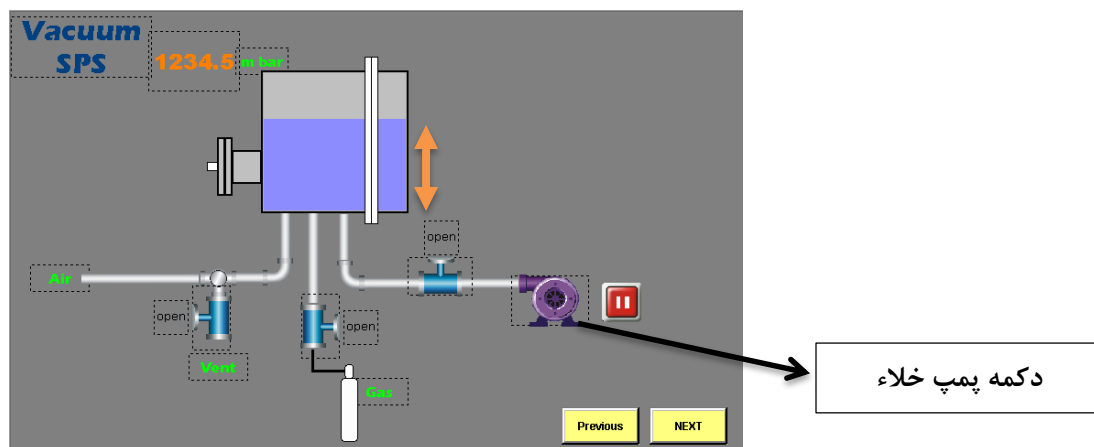


نکته: چنانچه درب بسته نباشد و یا به اندازه کافی محکم نشود سنسور درب فعال نشده در نتیجه دکمه پمپ خلاء عمل نخواهد کرد.

با لمس دکمه خلاء و قرار داشتن دکمه **gas** و **vent** در حالت بسته و شیر و کیوم در حالت باز خلاء سازی شروع می شود.


ارتفاع بخش آبی رنگ بیانگر فشار هوای داخل چمبر می باشد که با پمپاژ کم می شود. با رسیدن مقدار فشار در به پایین ترین حد خود و لمس دکمه **Next** به مرحله بعد وارد می شویم .

در این صفحه روش اعمال گرمایش به دو صورت خودکار (**Automatic**) و دستی (**Manual**) قابل انتخاب است روش خودکار :

برای اجرای روش خودکار دکمه **Automatic** را لمس می کنیم .

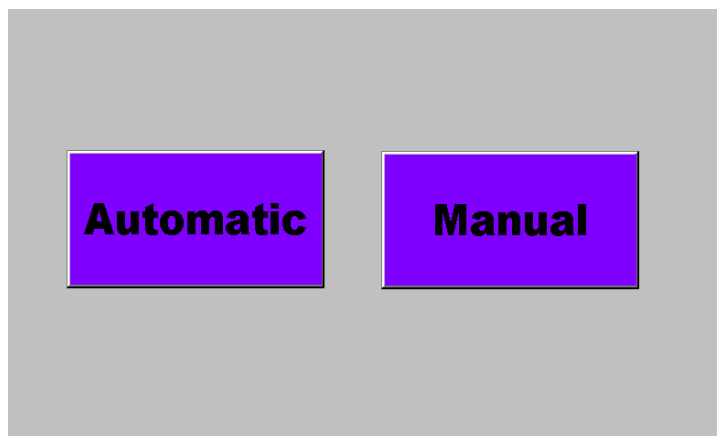


با لمس این دکمه وارد صفحه اصلی روش SPS خودکار می شویم .

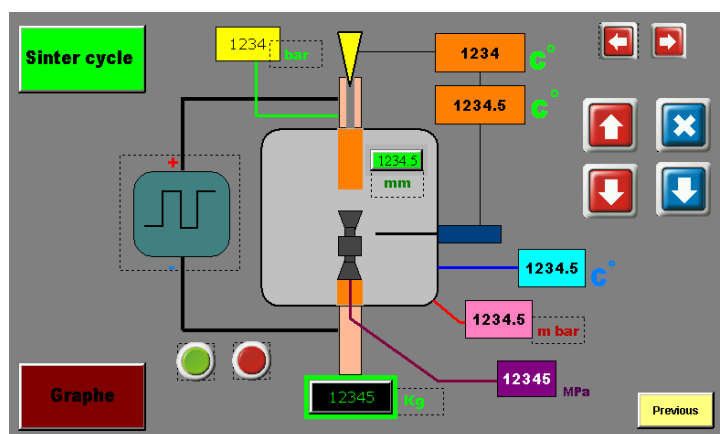


این صفحه شامل تمام تنظیمات ، عملگرها و نشانگرهای SPS می باشد. با ورود به این صفحه میتوان فشار و گرما را به قالب وارد نموده و آن را کنترل نمود نشانگرها و دکمه های این صفحه در شکل بعدی نمایش داده شده اند.



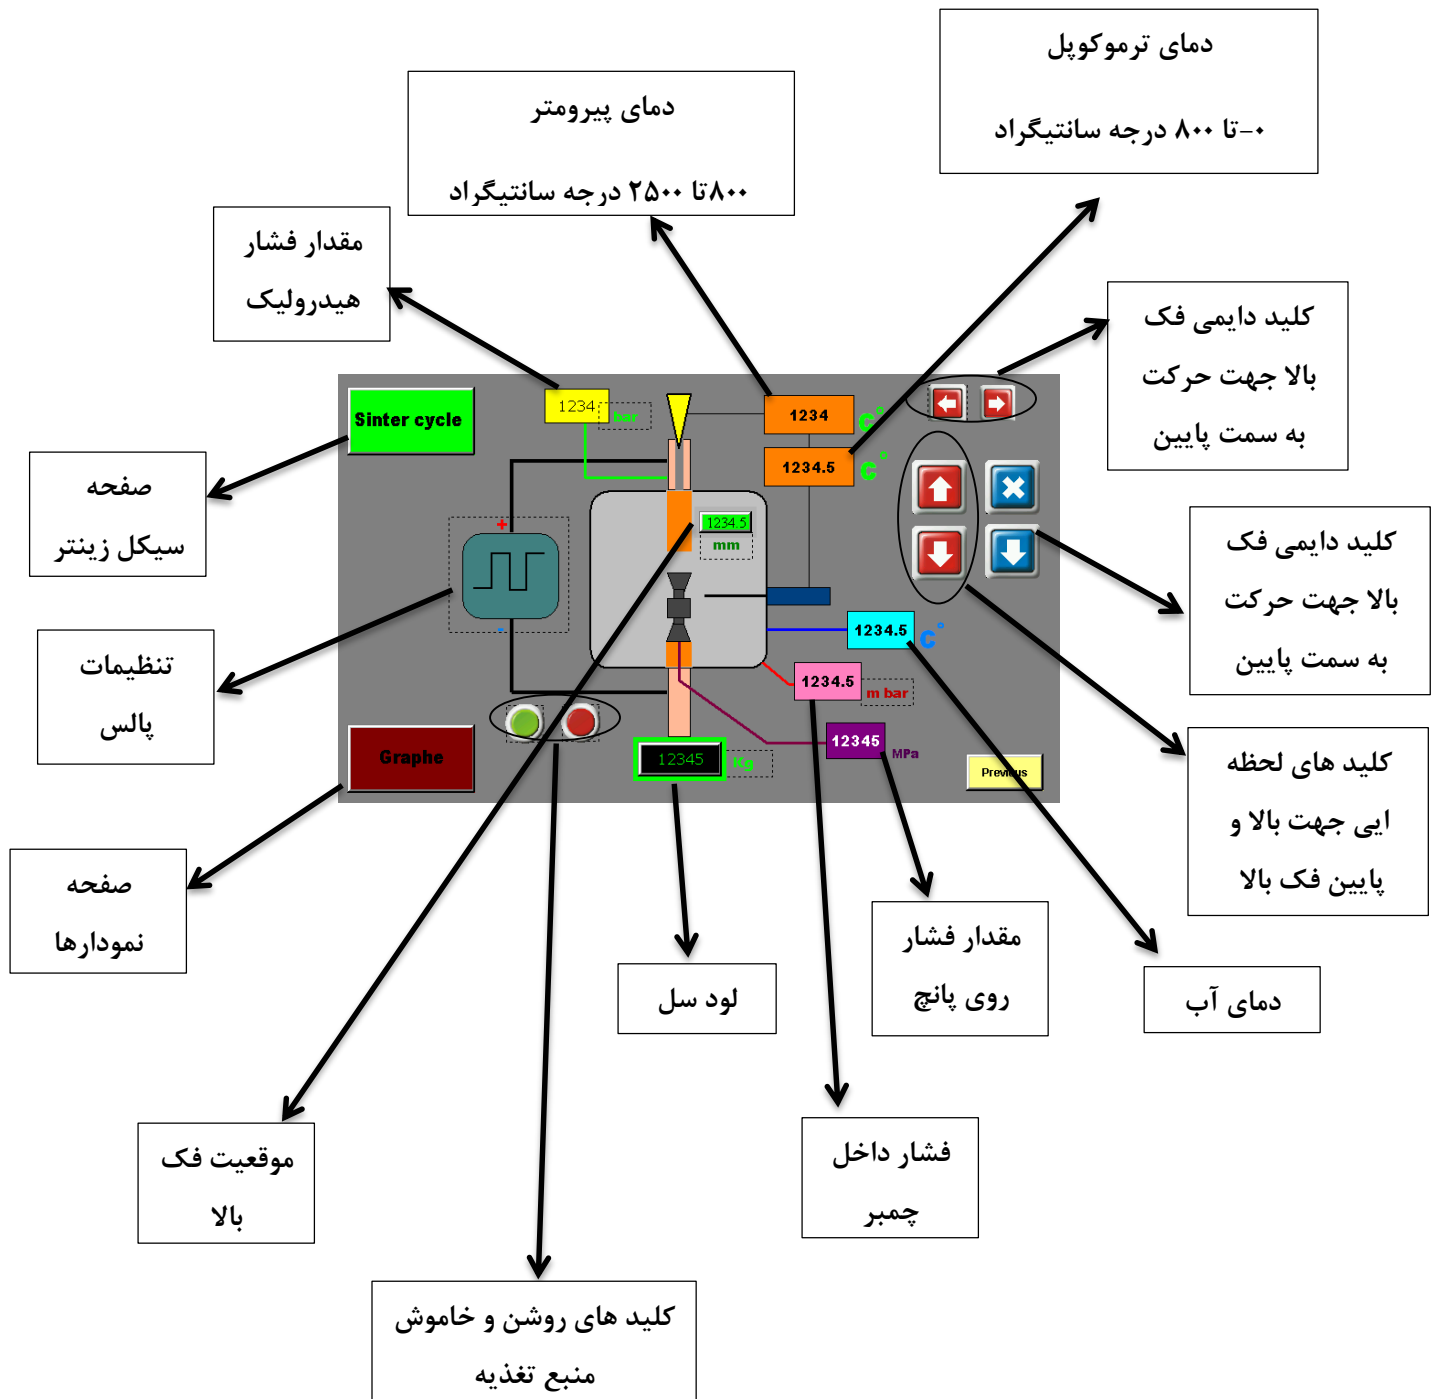


در این صفحه ابتدا دکمه تنظیمات پالس را لمس مینماییم. با لمس این دکمه صفحه تنظیمات پالس ظاهر می شود.

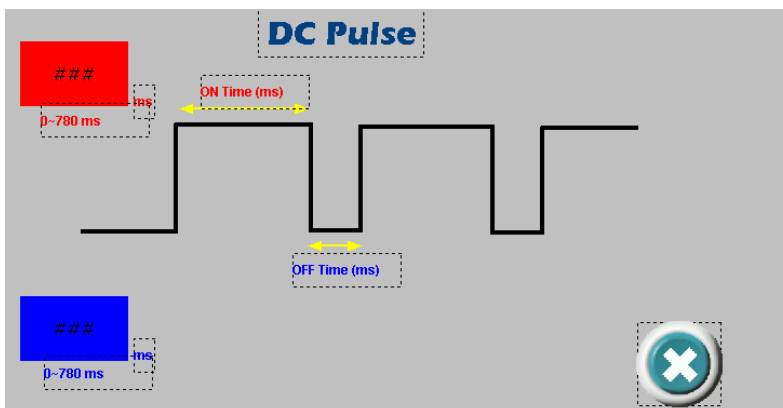

دکمه قرمز در بالای صفحه مربوط به زمان پالس روشن بر حسب میلی ثانیه و دکمه آبی در پایین صفحه مربوط به زمان پالس خاموش بر حسب میلی ثانیه می باشد. پس از تنظیم زمان خاموش و روشن پالس دکمه بستن زده شده تا سیستم به صفحه اصلی برگردد.

در این مرحله کلید سیز لمس می شود تا منبع تغذیه پالسی روشن شود. پس از روشن شدن منبع تغذیه با لمس کلید Sinter cycle وارد تنظیمات سیکل زینتر می شویم .

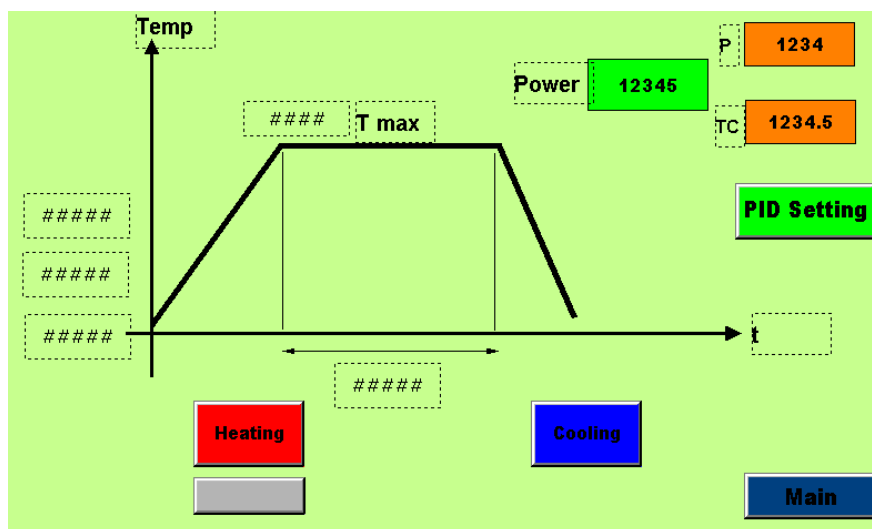


در این صفحه نرخ گرمادهی ، دمای زینتر ، زمان فرایند زینترینگ و خنک سازی وارد شده و سیستم بصورت خودکار آن را اعمال مینماید.

تذکر: دمای بیشینه ۲۵۰۰ درجه سانتی سانتیگراد می باشد.

پس از تنظیمات این صفحه با بازگشت به صفحه اصلی فشار را بر روی قالب با فشردن کلید فلش آبی فشار مورد نظر را بر روی پانچ اعمال می نماییم.

در این حالت دستگاه به صورت خودکار عملیات را انجام داده و پس از طی سیکل زینتر و خنک سازی با ورود به صفحه Vacuum SPS کلید Vent را لمس کرده تا خلاء چمبر شکسته شده و درب چمبر باز شود در این حالت فک بالا را به سمت بالا حرکت داده و قالب را از سیستم خارج مینماییم.

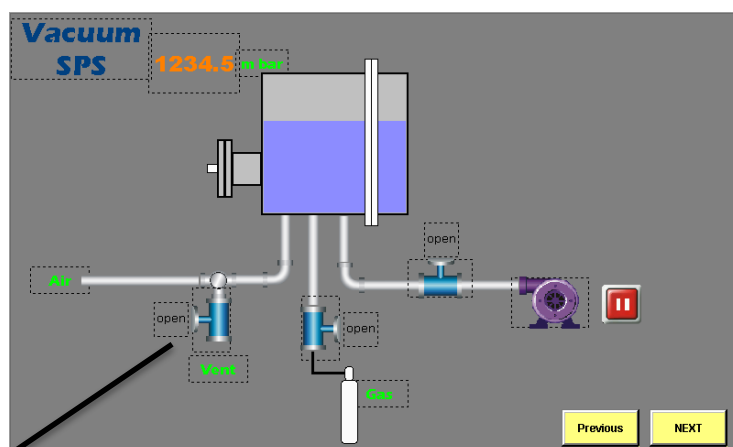

کلید های ونت

پایان