

دفتريچه راهنمايي و توضيحات
User's manual and descriptions

GHVPS750-P
High voltage power supply

منبع تغذيه ولتاژ بالا

شرکت فناوران فيزيک نور

به نام خداوند بخشنده و مهربان

فهرست

- ۴..... مشخصات فنی دستگاه.....
- ۵..... معرفی و آشنایی با کاربرد های پلاسما.....
- ۱۲..... اجزا و ساختار دستگاه.....
- ۱۴..... ساز و کار تولید پلاسما.....
- ۱۷..... دستور العمل استفاده و به کارگیری.....
- ۱۸..... هشدار ها و توصیه ها.....
- ۱۹..... شرایط پشتیبانی و خدمات پس از فروش.....
- ۲۰..... منابع.....

مشخصات فنی دستگاه

شناسه	GHVPS700-P1
ورودی	۲۲۰ ولت ۵۰ تا ۴۰۰ هرتز
خروجی	(در فرکانس ۲۷ کیلو هرتز)
بیشینه توان نامی	۷۵۰ وات
فرکانس	۲۰ تا ۶۰ کیلوهرتز
چرخه کاری	۴ تا ۵۰ درصد
وزن	-

ویژگی‌ها

- کنترل دما هوشمند ؛ با رسیدن دمای ترانزیستور قدرت به ۸۰ درجه سانتی گراد دستگاه به طور خودکار متوقف می‌شود .
- کنترل جریان هوشمند ؛ این سامانه اجازه مصرف بیش از ۷۰۰ وات را به دستگاه نمی‌دهد .
- قابلیت کار دائمی و شبانه روزی ؛ می‌توانید ۲۴ ساعته از دستگاه خروجی بگیرید .

مشخصات فنی دستگاه

شناسه	GHVPS750-P	شرایط رطوبت	۰ - ۷۵ %
ولتاژ ورودی	۲۲۰ ولت ۵۰ تا ۴۰۰ هر تریز	روش خنک سازی	هوا و روغن
ولتاژ خروجی	۰ تا ۲۵ کیلو ولت	سامانه حفاظتی	سنسور دمای بالا
بیشینه توان نامی	۷۵۰ وات	ابعاد	۲۰×۳۵×۴۰
فرکانس خروجی	۲۰ تا ۶۰ کیلوهرتز	وزن	۱۷ کیلو گرم
چرخه کاری	۴ - ۵۰ %	شرایط دما	۰ - ۴۰ سانتی گراد

ویژگی‌ها


- کنترل دما هوشمند ؛ با رسیدن دمای ترانزیستور قدرت به ۸۰ درجه سانتی گراد دستگاه به طور خودکار متوقف می شود .
- کنترل جریان هوشمند ؛ این سامانه اجازه مصرف بیش از ۷۰۰ وات را به دستگاه نمی دهد .
- قابلیت کار دائمی و شبانه روزی ؛ می توانید ۲۴ ساعته از دستگاه خروجی بگیرید .
- دستگاه در دمای اعلام شده به مدت ۲۴ ساعت مورد ارزیابی قرار گرفته است .

معرفی و آشنایی با کاربردهای پلاسما

پلاسما از جمله فناوری های بسیار پر کاربردی است که به زودی جایگاه ویژه ای در ایران و جهان پیدا خواهد کرد. دلیل این کاربرد های فراوان را باید در خواص منحصر به فرد پلاسما، این گاز یونیزه شده خنثی، همراه با برهم کنش های دور بُرد کولنی پیدا کرد.

به بیان ساده با شروع از حالت جامد، سپس مایع و بعد گاز، در صورت وجود انرژی بیشتر به حالت چهارم یعنی پلاسما می‌رسیم :

حالت ماده

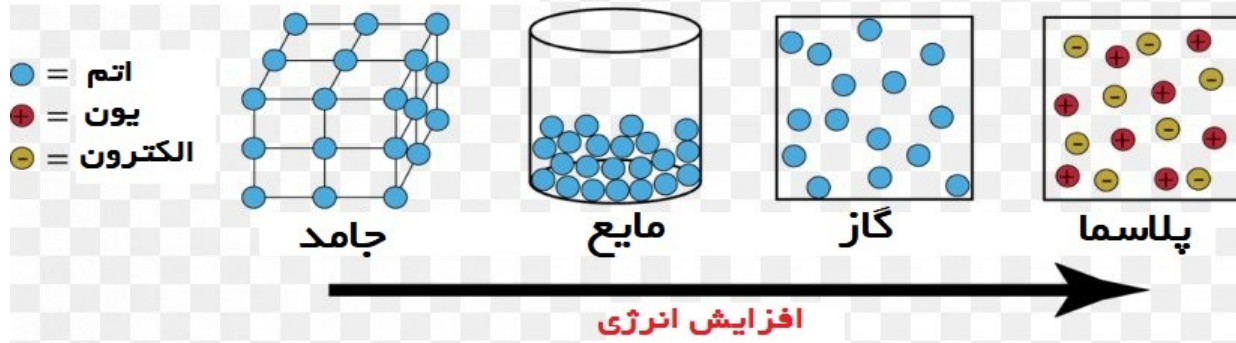


معرفی و آشنایی با کاربردهای پلاسما

مروری بر کاربردهای این فناوری در دنیای امروز:


۱. صنایع مواد: از جمله این کاربرد می توان به

برش پلاسمایی، جوشکاری پلاسمایی، سختی سازی سطح و خوردگی در صنایع مواد اشاره کرد. صنعت جدید وابسته به ساخت ابزارهای مختلف از جنس آلیاژ و فلزات سخت است. به عنوان مثال برای ساخت انواع ماشین، ربات، جرثقیل و انواع مخازن به قطعات مختلف فلزی نیاز است. در صنعت روش هایی که برای برش فلزات به کار می رود در بیشتر موارد از ابزار برش پلاسمایی استفاده می شود؛ چرا که این روش سریع تر، دقیق تر و دارای بازدهی بیشتری می باشد.

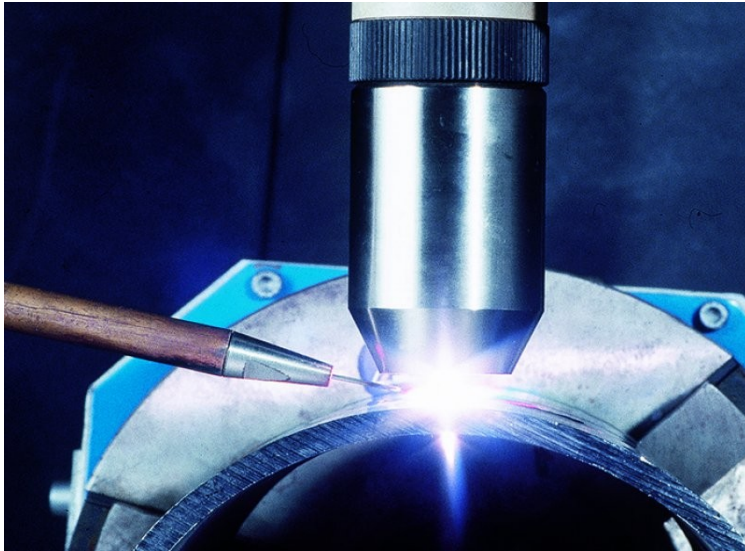

جوش پلاسمایی ، شرکت Orelikon

معرفی و آشنایی با کاربردهای پلاسما

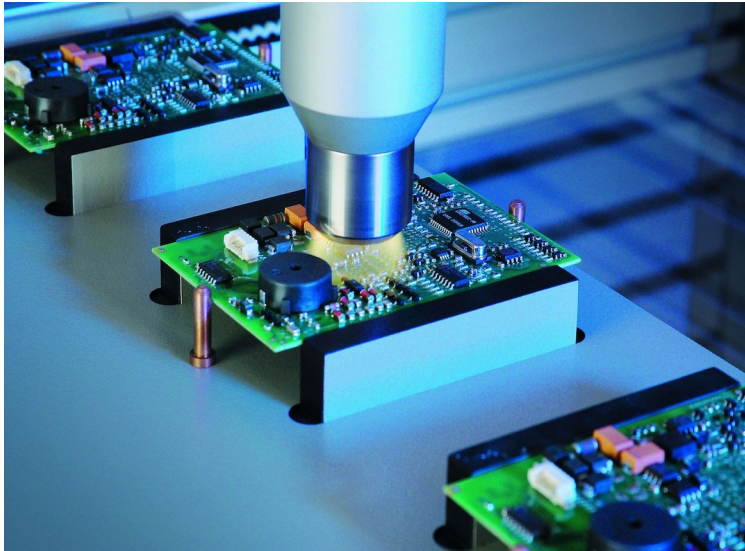


پردازش پلاسمایی سطح ، شرکت plasmatreat

۲. **صنعت الکترونیک** : فرایند های پلاسمایی یکی از روش های امید بخش برای توسعه ی لایه نشانی و بهینه سازی سطوح در کاربردهای مختلف صنعت الکترونیک می باشد. پتانسیل کاربرد فرایندهای پلاسمایی در صنایع الکترونیکی عبارتند از: لایه نشانی دی الکتریک ها برای تولید خازن ها، لایه نشانی مقاومت ها، پوشش فیبر های اپتیکی، لایه های مقاوم به رطوبت و اکسیداسیون خوردگی.

۳. **صنعت خودروسازی** : از جمله کاربردهای پلاسما در صنعت خودروسازی میتوان به اصلاح و آماده سازی سطوح، پوشش ضد بازتاب بر روی شیشه ی جلوی اتومبیل، پوشش های ضد مه و خود تمیز شونده بر روی شیشه های خودرو و کاربرد تکنولوژی پوشش دهی و پردازش سطح پلاسمایی اشاره کرد.

معرفی و آشنایی با کاربردهای پلاسما

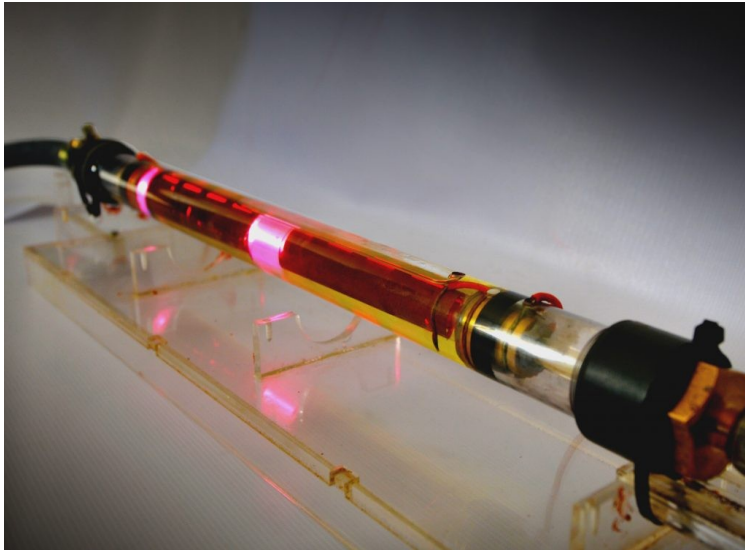

تصفیه پلاسمایی آب ، مؤسسه آلفرد زوللی

۴. **صنعت نفت و پتروشیمی** : اکثر فرایندهای امروزی در پالایشگاه ها در دما و فشار بالا صورت می گیرد که منجر به کاهش راندمان ارزشی محصولات می شود. فناوری پلاسما به عنوان یک فناوری نوین قابلیت جایگزینی فرایندهای امروزی را در بسیاری از موارد داشته است. انجام فرایندهایی مانند گوگرد زدایی و احیای کاتالیزورها در صنعت نفت معایبی را در پی دارد که با استفاده از پلاسما می توان این معایب را به حداقل رساند. معایبی از قبیل: کاهش مصرف انرژی، استفاده از منابع نفتی کم ارزش، عدم نیاز به طراحی و ساخت تجهیزات پیچیده ی صنعتی.

۵. **محیط زیست**: از جمله کاربردهای پلاسما در این زمینه میتوان به کاهش گسیل گازهای گلخانه ای، بازیافت و سوزاندن زباله ها، تصفیه و گندزدایی آب و تخریب گاز های سمی و خورنده صنعتی اشاره کرد.

معرفی و آشنایی با کاربردهای پلاسما



۶. **صنعت نساجی:** در زمینه ی نساجی تحقیقاتی بر مبنای بهینه سازی الیاف با استفاده از پلاسما در فشار پایین انجام گرفته که نتایج حائز اهمیتی در بهبود کاربرد منسوجات از خود نشان داده است. در اینجا با انتخاب گاز مناسب (اکسیژن، نیتروژن، هیدروژن، هوا و...) و کنترل پارامترهای پلاسما میتوان اثرات مطلوبی بر منسوجات گذاشت مانند: آبدوستی، افزایش آبگریزی، بهسازی چسبندگی پوشش ها و افزایش مقاومت مکانیکی و شیمیایی مواد.

دستگاه کرونا پرینت برای پردازش پارچه ، شرکت ایرانی ساتیا

معرفی و آشنایی با کاربرد های پلاسما



۷. **پزشکی:** امروزه فناوری پلاسما به طور وسیعی در مراکز تحقیقاتی معتبر از جمله شرکت های بزرگ پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از این فناوری چندان گسترده است که دامنه ی وسیعی از ساخت ابزارآلات مهم پزشکی تا درمان وخیم ترین بیماری های سرطانی را در بر می گیرد. از جمله این کاربرد ها میتوان به استریلیزه کردن، سوزن پلاسمایی، دندان پزشکی، از بین بردن گرفتگی رگ ها، پردازش زبله های بیمارستانی اشاره کرد.

۸. **تولید انرژی:** یکی از بهترین روش هایی که برای تامین انرژی مورد نیاز پیشنهاد می شود گرم کردن سوخت واکنش است. در این روش به دلیل بالا بودن دما سوخت کاملا یونیزه شده و پلاسما می شود. برای اینکه بتوان پلاسمای تولید شده را تا دمای لازم برای انجام واکنش گذاخت، گرم کرد باید آن را محصورسازی نمود. برای محصورسازی پلاسما به منظور انجام واکنش گذاخت، گرما هسته ای استفاده می شود که به دو روش عمده تقسیم می شود:

۱- روش محصورسازی لختی ۲- روش محصورسازی مغناطیسی

سرعت بخشیدن به درمان زخم با پلاسما ، شرکت CINOGY

معرفی دستگاه

یکی از راه‌های تولید پلازما ، پتانسیل الکتریکی یا ولتاژ بسیار بالاست. منابع تغذیه ولتاژ بالا با شناسه GHVPS ، به خوبی می‌توانند انرژی و ولتاژ لازم برای تولید پلاسمای سرد را فراهم سازند. دستگاه GHVPS750-P با توان نامی 750 وات، منبع تغذیه مناسبی برای آزمایشگاه‌های پلازما و چیدمان های آزمایشگاهی مرتبط با پلازما می‌باشد. همچنین وجود سامانه های محافظتی تعبیه شده درون دستگاه، شرایط استفاده‌ای ایمن برای کاربران محترم را فراهم نموده است.

سری P این دسته از منابع تغذیه ، اشاره به توانایی کار دائم آن‌ها دارد . به همین دلیل لزوم این دستگاه‌ها می‌توان در محیط های صنعتی با در نظر گرفتن توان دستگاه استفاده کرد . شایان ذکر است ، این دستگاه تست های اولیه میزان تحمل در شرایط کاری طولانی را توسط کارشناس شرکت پشت سر گذاشته است .

کاربران محترم توجه داشته باشند که استفاده از دستگاه منوط به مطالعه ی دقیق دستورالعمل آن است . پس به منظور جلوگیری از هر حادثه ی غیر قابل انتظاری ، حتماً قبل از استفاده از این دستگاه‌ها دفترچه راهنما را به خوبی مطالعه نمایید .

پنل جلویی



مبانی نظری

القای نیرو محرکه ی الکتریکی توسط تغییر شار مغناطیسی برای اولین بار توسط هنری مشاهده شد. همراه با تغییر شار

$$\frac{d\phi}{dt} = \epsilon$$

مغناطیسی در هر مدار نیرو محرکه ی الکتریکی به صورت زیر تولید می شود:

که این نتیجه به قانون القای الکترومغناطیس فاراده موسوم است. به روش تغییر شار مغناطیسی بستگی ندارد. مقدار میدان مغناطیسی را در نقاط مختلف داخل مدار می توان به هر شیوه ای تغییر داد و این یک قانون تجربی و مستقل است و نمی توان آن را از سایر قوانین تجربی بدست آورد.

اساس کار ترانسفورماتور

یک ترانسفورماتور از یک سیم پیچ اولیه و یک سیم پیچ ثانویه تشکیل می شود. این سیم پیچ ها بر روی ورق های هسته آهنی از طریق قرقره قرار داده می شود. اگر جریان متناوبی (یا هر جریان متغیری) از سیم اولیه عبور کند در درون سیم پیچ میدان مغناطیسی متغیری به وجود می آورد، این میدان در درون سیم پیچ شار مغناطیسی متغیری پدید می آورد. وقتی که شار مغناطیسی متغیر هسته آهنی را طی می کند سیم پیچ ها با تغییر شار مغناطیسی مواجه می شوند. بنا به قانون فاراده در سیم پیچ ها نیرو محرکه الکتریکی القا می شود. نیرو محرکه القایی در سیم پیچ اولیه بنا به قانون لنز با عامل به وجودآورنده خود یعنی تغییر شار مغناطیسی و در نهایت با ولتاژ اولیه مخالفت می کند.

مبانی نظری


بزرگی نیروی محرکه القایی در سیم پیچ های اولیه و ثانویه با تعداد دور سیم پیچ اولیه و ثانویه متناسب است. با بررسی اساس کار ترانسفورماتور می توان نتیجه گرفت که یک ترانسفورماتور بر اساس القای متقابل کار می کند. به عبارت دیگر شار مغناطیسی حاصل از جریان بار با افزایش جریان اولیه و تولید شار مغناطیسی متقابل خنثی می شود.

ترانسفورماتورهای ایده ال: به ترانسفورماتورهایی گفته می شود که هیچ گونه تلفاتی نداشته باشند. به عبارت دیگر توان ورودی (P_1) به سیم پیچ اولیه از منبع تغذیه بدون کم و کاست در خروجی سیم پیچ ثانویه (P_2) ظاهر می شود.

در ترانسفورماتورهای ایده آل داریم: P_1 توان ظاهری ورودی و P_2 توان ظاهری خروجی بر حسب ولت امپر، I_1 جریان الکتریکی در سیم پیچ اولیه و I_2 جریان الکتریکی در سیم پیچ ثانویه بر حسب آمپر، V_1 ولتاژ ورودی و V_2 ولتاژ خروجی در سیم پیچ ثانویه بر حسب ولت می باشد.

$$P_1 = P_2 \quad I_1 V_1 = I_2 V_2 \quad \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{V_1}{V_2} \rightarrow V_2 = \frac{N_2}{N_1} V_1$$

شکل کلی

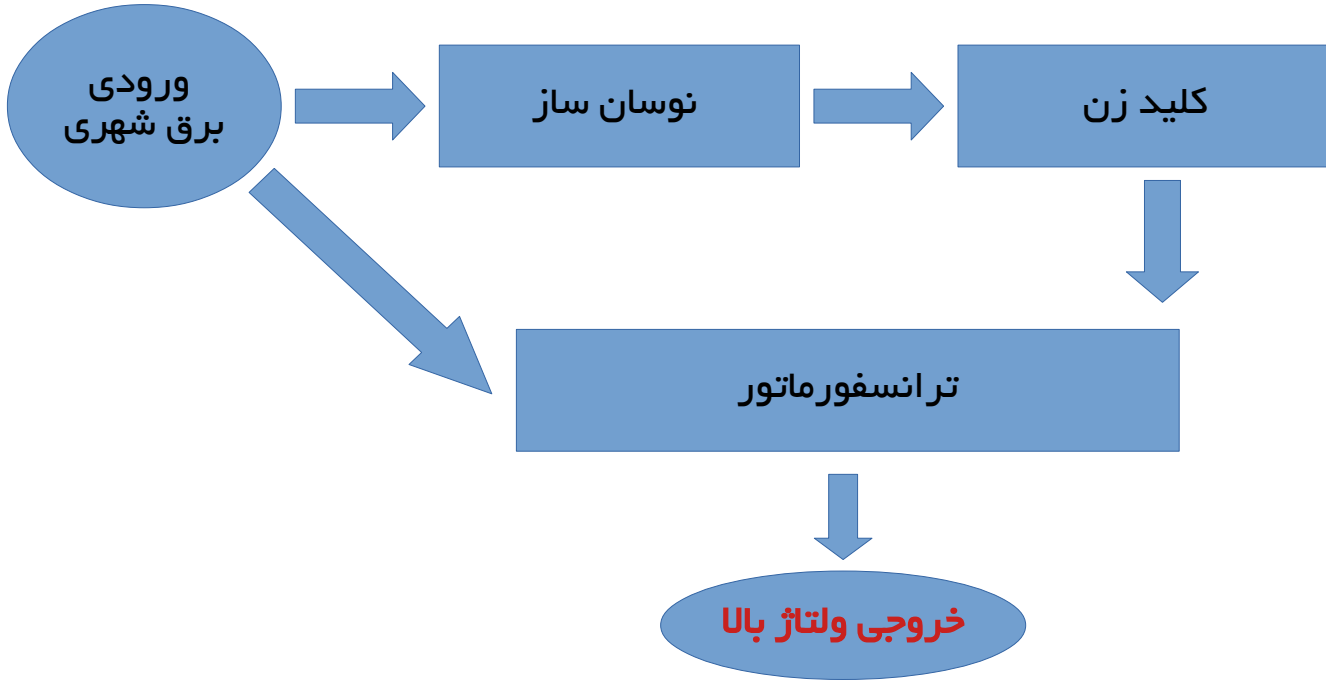

دستور العمل و به کار گیری

برای استفاده از دستگاه به ملاحظات زیر با دقت عمل کنید:

- (۱) دستگاه را به پریز دارای اتصال زمین (Earth) وصل کنید .
- (۲) بار مورد نظر خود را به خروجی ولتاژ بالا و زمین متصل کنید .
- (۳) با چرخاندن کلید خارجی دستگاه را روشن نمایید .
- (۴) کلید وضعیت ولتاژ بالا را در حالت 1 قرار دهید .
- (۵) اکنون می‌توانید فرکانس و توان دستگاه را به مقدار مورد نظر برسانید.

*** پیشنهاد می‌شود در دستگاه در حالت بیشینه توان و فرکانس 27 کیلوهرتز روشن کنید و سپس تنظیمات مورد نظر خود را اعمال کنید .**

هشدارها و توصیه‌ها

- دقت داشته باشید که با وجود عایق بندی بسیار دقیق و مناسب ، دستگاه دارای ولتاژ خروجی بالایی بوده و احتمال برق‌گرفتگی شدید وجود دارد؛ بنابراین در استفاده از دستگاه دقت لازم را داشته باشید.
- به هیچ وجه دستگاه را بدون بار روشن نکنید چرا که احتمال اتصال داخلی وجود دارد.
- به منظور راه اندازی دستگاه بدون بار ، اطمینان حاصل کنید که فاصله میان دو الکترود بیش از نیم سانتی متر نباشد .
- برای تغذیه ورودی دستگاه ، حتماً از پریز برق ارت دار استفاده نمایید.
- از اتصال کوتاه خروجی زمین و خروجی ولتاژ بالا خودداری کنید.
- پیشنهاد می‌شود در دستگاه در حالت بیشینه توان و فرکانس 27 کیلوهرتز روشن کنید و سپس تنظیمات مورد نظر خود را اعمال کنید .
- در صورتی که نمایشگر فرکانس و چرخه کاری دچار اختلال شد ، با استفاده از کلید آغاز مجدد آن را به حالت اولیه برگردانید .

شرایط پشتیبانی و خدمات پس از فروش

دستگاه های شرکت گراف، از زمان عقد قرارداد دارای ۶ ماه گارانتی و ۵ سال خدمات پس از فروش به شکل زیر می باشند :

- گارانتی شرکت شامل تعویض قطعات و تعمیر دستگاه تماماً بر عهده شرکت
- خدمات پس از فروش شامل عیب یابی و تعمیر دستگاه توسط نماینده شرکت با بند پرداخت هزینه ی ایاب و ذهاب و خرید قطعات

موارد ذیل موجب ابطال گارانتی و خدمات پس از فروش می شود:

- باز نمودن دستگاه بدون هماهنگی قبلی ، عمل نکردن به دستورالعمل های ذکر شده در دفترچه راهنما و عدم رعایت اصول ایمنی
 - صدمات و ضایعات ناشی از ضربه ، سقوط و حمل و نقل
 - تماس یا نفوذ آب ، مواد شیمیایی ، آتش و حرارت بالا
 - نوسانات برق و حوادث طبیعی
- * گارانتی دستگاه ها طی یک فرم ضمانت نامه دارای شماره سریال و مشخصات دستگاه به خریداران محترم تحویل می گردد.

منابع :

- ۱) بابک شکری (۱۳۸۹). طرح فناوری پلاسما و جایگاه راهبردی آن ، مرکز بررسیهای راهبردی ریاست جمهوری
- ۲) جان ار.ریتس، فردریک جی. میلفورد. مبانی نظریه ی الکترومغناطیس (صفحه ۲۹۹)، ترجمه ی دکتر جلال صمیمی و دکتر ابوالقاسم جمشیدی، انتشارات نشر دانشگاهی
- ۳) علی عراقی (۱۳۹۵). ساخت ترانسفورماتور، برنامه ریزی محتوا و نظارت بر تألیف: دفتر تألیف کتابهای درسی فنی و حرفهای و کاردانش، ص ۳۳ تا ۳۷

لینک مرجع محتوای تصویری :

<https://www.te.com/global-en/products/brands/axicom.html?tab=pgp-story> (صفحه ۱)

<https://www.pngwing.com/en/free-png-nrvan> (صفحه ۵)

<https://favpng.com>